




PLD2430

**MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÝ HUBIČ PLEVELU
MULTIFUNKČNÝ ELEKTRICKÝ ODSTRAŇOVAČ
BURINY
MULTIFUNCTIONAL ELECTRIC WEED KILLER**

**NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
USERS MANUAL**

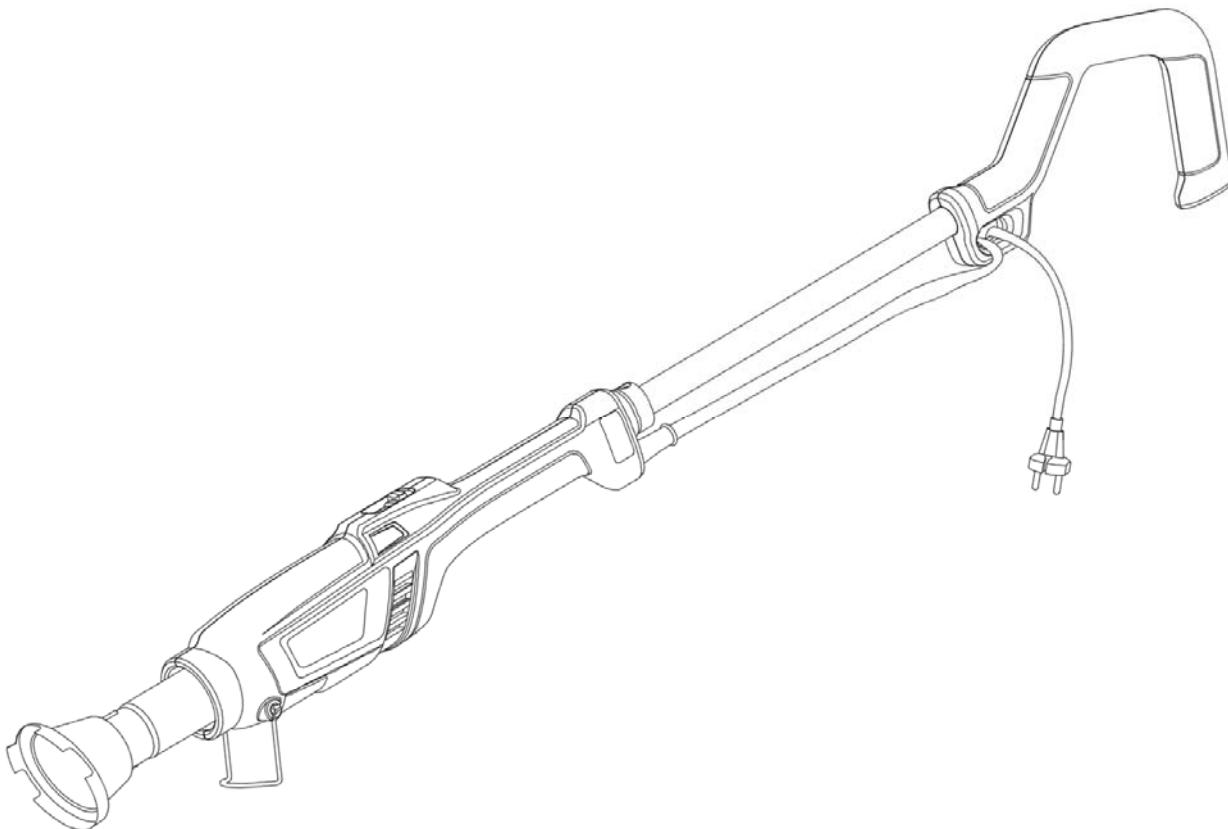

Pozor: Před použitím nářadí si pozorně přečtěte tento návod k použití!

Pozor: Pred použitím tohto náradia si pozorne prečítajte tento návod na použitie!

Warning: Read carefully operating instructions before using this tool!

Mountfield
Mountfield a.s., Mirošovická 697
CZ-25164 Mnichovice



08/2018 – No.777A

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



POZOR. Čtěte všechna varovná upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny do budoucna uschovejte.

- Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi. Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi pouze tehdy, pokud na ně dohlíží osoba zodpovědná za jejich bezpečnost nebo pokud je tato osoba instruovala ohledně bezpečného zacházení s tímto přístrojem a chápou nebezpečí, která jsou s tím spojená. V opačném případě hrozí nebezpečí nesprávného zacházení a poranění.
- Dohlížejte na děti. Tím bude zajištěno, že si děti s přístrojem nehrají.
- Děti nesmí provádět čištění a údržbu přístroje bez dozoru.
- Zacházejte s elektronářadím starostlivě. Elektronářadí produkuje silné horko, které vede ke zvýšenému nebezpečí požáru a výbuchu.
- Buděte zvláště opatrní, pokud pracujete v blízkosti hořlavých materiálů. Horký proud vzduchu popř. horká tryska mohou zapálit prach nebo plyny.
- S elektronářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Nesměrujte horký proud vzduchu po delší dobu na jedno a totéž místo. Např. při opracování plastů, laku nebo podobných materiálů mohou vznikat lehce zápalné plyny.
- Neopomeňte, že teplo je vedeno ke skrytým hořlavým materiálům a může je zapálit.
- Elektronářadí po použití bezpečně odložte a nechte jej zcela vychladnout dříve, než je zabalíte. Horká tryska může způsobit škody.
- Nenechávejte zapnuté elektronářadí bez dozoru.
- Nepoužívané elektronářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nenechte elektronářadí používat osobami, jež s ním nejsou seznámeny nebo nečetly tyto pokyny. Elektronářadí je nebezpečné, pokud je používáno nezkušenými osobami.
- Elektronářadí nevystavujte vlhkému a dešti. Vniknutí vody do elektronářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte za provozu přístroje ruku na větrací otvory ani je jinak neblokujte. Neblokujte ani výstup vzduchu trysky, protože to může způsobit nadměrné zahřívání a poškození přístroje.
- Kabel nepoužívejte k jinému účelu, elektronářadí za něj nenoste, nezavěšujte nebo za něj nevytahujte jeho vidlici ze zásuvky. Kabel udržujte v bezpečné vzdálenosti od horkých ploch, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých součástí. Poškozené nebo zamotané kably zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Vždy nosete ochranné brýle. Ochranné brýle snižují riziko poranění.
- Přístroj by měl být vždy čistý, suchý, bez mastnoty a oleje.
- Dříve než přistoupíte k nastavení stroje, výměně dílů příslušenství nebo elektronářadí odložíte, vytáhněte vidlici ze zásuvky. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému startu elektronářadí.
- Před každým použitím zkontrolujte elektronářadí, kabel a zásuvku. Elektronářadí nepoužívejte, jestliže zjistíte poškození. Elektronářadí sami nerozebírejte a nechte jej opravit pouze kvalifikovaným odborným personálem a jen originálními náhradními díly. Poškozené elektronářadí, kably a zásuvky zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Vaše pracovní místo dobře větrejte. Při práci vznikající plyny a páry jsou často zdraví škodlivé.
- Noste ochranné rukavice a nedotýkejte se horkých částí. Nebezpečí popálení!
- Horký proud vzduchu nesměrujte na osoby a zvířata.

- Tento přístroj nepoužívejte jako vysoušeč vlasů. Vyfukovaný proud vzduchu je podstatně teplejší než u vysoušeče vlasů. Nebezpečí popálení!
- Pokud je nevyhnutelný provoz elektronářadí ve vlhkém prostředí nebo ve venkovním prostoru, použijte řádně uzemněnou zásuvku chráněnou proudových chráničem s vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA. Nasazení proudového chrániče sniže riziko zásahu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte elektronářadí s poškozeným kabelem. Pokud se kabel během práce poškodí, pak se jej nedotýkejte a vytáhněte síťovou vidlici. Poškozené kabely zvyšují riziko elektrického úrazu.

VYSVĚLENÍ POUŽITÝCH SYMBOLŮ A PIKTOGRAMŮ

Na tomto elektrickém přístroji a v jeho návodu jsou použity následující symboly. Se správnou interpretací těchto symbolů můžete elektrický přístroj obsluhovat bezpečněji a efektivněji.



Pozor! / Výstraha!

Upozorňuje na nebezpečí. Nedodržení těchto upozornění může mít za následek smrt nebo zranění nebo škodu na majetku.



Před prvním použitím tohoto přístroje je nezbytné přečíst si návod k použití a dodržovat zde uvedené pokyny. Neopatrným zacházením může dojít k vážným úrazům.



Používání a skladování

Elektrický přístroj nepoužívejte při dešti, ani jej dešti a vlhku nevystavujte.



Poškozený kabel

Při poškození přívodního elektrického kabelu nebo prodlužovacího kabelu neprodleně ho odpojte od elektrické sítě.



Riziko popálení

Pozor, horká plocha. Nedotýkejte se horkých ploch.



Dvojitá izolace

Zařízení s dvojitou nebo zesílenou izolací. Přívodní kabel neobsahuje zemnící vodič.



Potvrzuje shodu elektrického zařízení s požadavky příslušných směrnic Evropské unie.

2. URČENÉ POUŽITÍ

Tento přístroj slouží výhradně k odstraňování plevele vyrůstajícího mezi deskami chodníku, na dlážděných plochách, na zídkách, v rádcích a na trávnících během vegetačního období. Tento přístroj je určen pouze pro soukromé použití v domácnosti.

Tento přístroj lze používat jen pro určené účely. Při nedodržení ustanovení z obecně platných předpisů a ustanovení z tohoto návodu nelze výrobce cinit odpovědným za vzniklé škody.


S použitím dalšího příslušenství je tento přístroj určen k podpalování dřeva a dřevěného uhlí, pro odstraňování nátěrů, pájení trubek, smršťování PVC, svařování a ohybání plastů, stejně jako obecné sušení a rozmrazování.



VAROVÁNÍ! Přečtěte si pečlivě tento návod a bezpečnostní pokyny před použitím přístroje, pro vaši vlastní bezpečnost. Vaše elektrické náradí byste měli předávat pouze společně s tímto návodem.

Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než ke kterým je výrobcem určen.

3. POPIS

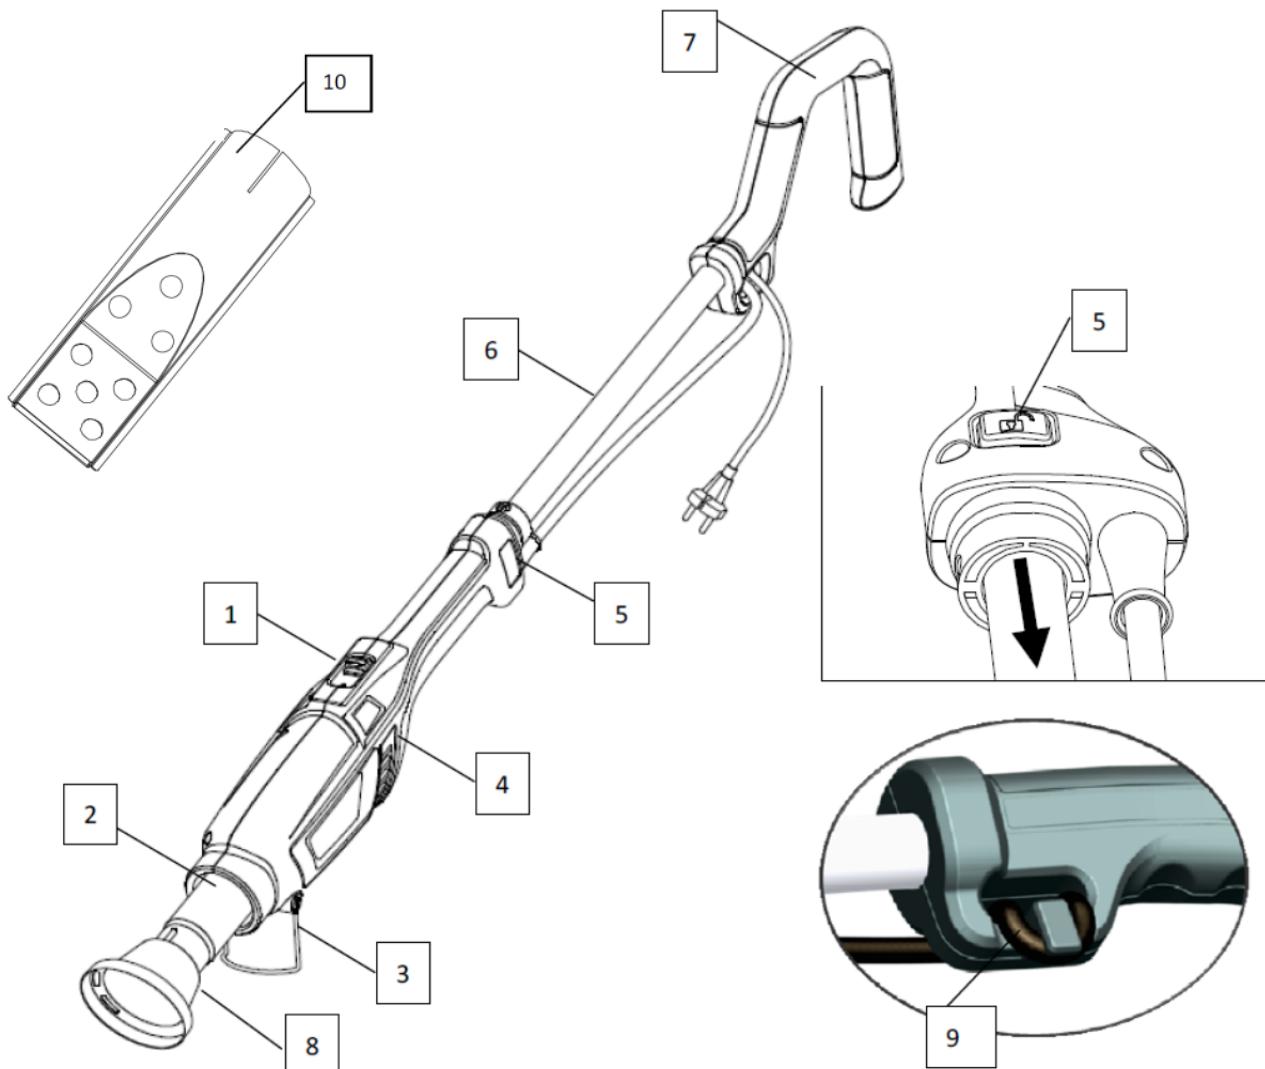

1. Spínač (0/I/II)

2. Horkovzdušná hlavice

3. Stojan

4. Vzduchová ventilace motoru

5. Zamykací tlačítko

6. Prodlužovací násada

7. Přídavná rukojeť

8. Plevelová tryska

9. Hák pro uchycení kabelu

10. Podpalovací nástavec na
dřevo a dřevěné uhlí

4. VYBALENÍ

- Vybalte přístroj a odstraňte z něj všechny obalové materiály.
- Zkontrolujte úplnost obsahu balení.
- Zkontrolujte přístroj, napájecí kabel s vidlicí a veškeré příslušenství, zda nejsou poškozeny.
- Obal si uschovejte do konce životnosti přístroje. Pak jej odevzdejte k recyklaci do vašeho místního systému nakládání s odpady.



VAROVÁNÍ! Obalové materiály nejsou hračky! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky!

Nebezpečí udušení!

OBSAH:

- 1 Hubič plevel
- 1 Prodlužovací násada
- 1 Plevelová tryska
- 1 Podpalovací nástavec
- 1 Návod k použití

Pokud části chybí nebo jsou poškozené, obraťte se na svého prodejce.

5. MONTÁŽ A NASTAVENÍ



VAROVÁNÍ! Před sestavením a výměnou příslušenství, před údržbou, čištěním nebo když není náradí používáno vždy jej odpojte od elektrické sítě!

Přístroj se dodává sestaven s oddelenou prodlužovací násadou.

V případě potřeby pro určité druhy práce se prodlužovací násada (6) k přístroji jednoduchým způsobem připevní. Prodlužovací násadu uchopte a nasuňte do přístroje, dokud není pevně zavazkuta ve své pozici.

Pokud používáte přístroj jako hubič plevelu, musíte ho používat s prodlužovací násadou a při práci ho pevně držet za přídavnou rukojet (7). Pro uvolnění prodlužovací násady stiskněte zamýkací tlačítko (5) a násadu z přístroje vysuňte.

Při nasazování nástavce (trysky) je nutno nástavec na hlavici přístroje nasunout a po nasnutí pootočit mírně doleva, aby došlo k zajištění obou částí. Při uvolňování je nutno postupovat opačně.

6. POUŽITÍ



VAROVÁNÍ! Dodržujte důsledně pokyny uvedené v části 1. BEZPEČNOSTNÍ POKONY.



Riziko popálení nebo požáru

Tento přístroj pracuje s teplotami okolo 600°C bez viditelného jevu (bez plamene), přesto je zde riziko vznícení. Hlídejte proud vzduchu z nástavce. Tento proud může způsobit vznícení.

6.1 Před použitím přístroje zkontrolujte

- Vždy zkontrolujte, že napájení odpovídá napětí na typovém štítku.
- Napájecí kabel a síťový zásuvka jsou v dobrém stavu, bez poškození a zámotků.
- Před zapojením vidlice do zásuvky zkontrolujte, zda je spínač v poloze „0“.

6.2 Během používání přístroje

- Nedržte přístroj příliš blízko pracovního povrchu a nezakrývejte větrací otvory motoru. Přístroj se může přehřát.
- Nedotýkejte se horké trysky!

- Buďte si vědomi, že se během krátké chvíle mohou uvolnit výpary a plyny z ohřívaného materiálu. To může být škodlivé pro vaše zdraví a zvláště astmatikům to může způsobit obtíže. Pracujte v dobře větraném místě, případně použijte vhodnou masku.
- Udržujte vždy původní kabel v bezpečné vzdálenosti od horkého nástavce.
- Udržujte během používání děti a zvířata mimo prostor použití.
- Udržujte všechny části těla v bezpečné vzdálenosti od horkých ploch. Nedotýkejte se jich, dokud zcela nevychladnou.
- Přenájezte přístroj vypnutý a držte jej výhradně za rukojet. Přitom dbejte, aby se horké části přístroje nedostaly do kontaktu s tělem nebo snadno zápalnými materiály.

6.3 Okamžitě vypněte přístroj když:

- Vidlice nebo kabel je narušen nebo poškozen.
- Spínač je poškozen.
- Ucítíte nebo uvidíte kouř z přístroje nebo z ošetřovaného povrchu.

6.4 Používání prodlužovacích kabelů

Používejte pouze schválený prodlužovací kabel vhodný pro napájení přístroje. Minimální průřez vodiče je 1,5 mm². Při použití kabelového navijáku vždy úplně uvolněte naviják. Poškozené kably zvyšují riziko elektrického úrazu. Připojení do sítě musí být umístěno v suchém prostředí.

6.5 Zapnutí a vypnutí / Nastavení teploty

- Chcete-li přístroj zapnout, přepněte spínač z polohy 0 do polohy I nebo II. Objeví se po zapnutí kouř, neznamená to závadu.
- Zapněte spínač do polohy I pro nižší teplotu a do polohy II pro vyšší teplotu, a to v závislosti na teplotě, kterou potřebujete (viz níže tabulka použití). Z pistole začne proudit horký vzduch.

Poloha I	50 °C (chlazení)
Poloha II	600 °C
Průtok vzduchu obou nastavení je 500 l/min	

- Chcete-li nářadí vypnout, nastavte spínač do polohy I, a nechte ho běžet po dobu několika minut, aby se ochladil. Pak nastavte spínač do polohy 0.
- Před další manipulací nebo uskladněním nechte nářadí úplně vychladnout.

Teplotu výstupního vzduchu zvolte tak, aby vyhovovala oblasti použití.

V níže uvedené tabulce je uvedeno nastavení pro různé aplikace.


Poloha	Použití
I	<ul style="list-style-type: none"> • Sušení nátěrů, vzorků barev a laků, výplní, lepidel, konstrukčních prvků, štukových forem • Sušení mokrého dřeva před zpracováním • Odstranění nálepek a štítků • Spojování velkých ploch kontaktními lepidly, aktivace lepidel citlivých na tlak, zrychlení procesů lepení, uvolnění spojovacích bodů, jakož i uvolňování nebo lepení hran nebo dýhy. • Voskování a odstraňování voskování • Smršťování PVC fólií a izolačních trubek • Rozmrazování ledových schodů, zamrzlých zámků dveří aut, vodovodních trubek, ledničky, chladicích boxů apod.
II	<ul style="list-style-type: none"> • Odstraňování plevele • Podpalování dřeva a dřevěného uhlí • Uvolnění zrezivělých nebo pevně dotažených šroubů a matic • Dezinfekce horkým vzduchem 600 °C - můžete rychle odstranit živočišné bakterie např. ze stájí. Lze omezovat i napadení červotočem (Pozor: Nebezpečí požáru! Nezahřívejte příliš dřevěný povrch!).

7. FUNKCE PŘÍSTROJE

7.1 Hlavní funkce

7.1.1 Hubič plevelu

- Ujistěte se, že je prodlužovací násada pevně připevněna k přístroji a že je přístroj vypnuty.
- Nasadte na přístroj plevelovou trysku a zkontrolujte, zda není ničím blokována.
- Připojte prodlužovací kabel, zajistěte jej do kabelového háku (9) a připojte do sítě.
- Nastavte spínač do polohy **II**.
- Nechte přístroj zahřívat asi 45 sekund.
- Hubič plevelu při práci pevně držte za přídavnou rukojet (7).
- K odstranění plevelu podržte plevelovou trysku asi 5 vteřin nad plevelem. Během těchto 5 vteřin se zničí buněčná struktura plevelu. Výsledkem je během pár dní uschlý plevel.
- Plevelovou trysku udržujte ve výšce od 0 do 5 cm nad plevelem, aby účinek byl správný.
- Efekt není vidět hned. Zabere nějaký čas, než se účinek projeví. Má spíše dlouhodobý účinek.

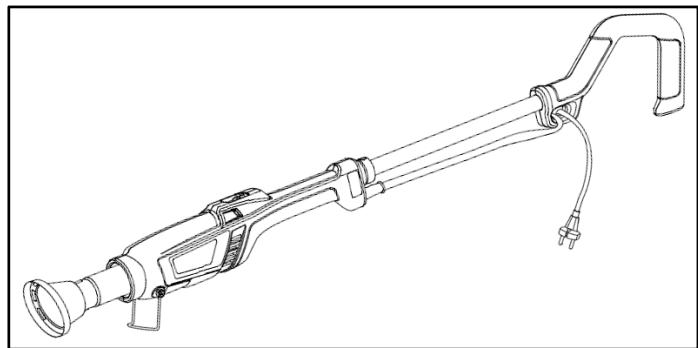


7.2 Volitelné funkce

7.2.1 Podpalovač

Přístroj s nástavcem na podpalování se vždy používá bez prodlužovací násady. Odstraňte násadu stisknutím zamyklacího tlačítka (5) a následném vytažení prodlužovací násady z přístroje.

- Nasadte na přístroj nástavec na podpalování.
- Ujistěte se, že je přístroj správně umístěn. Stojan může být použit k podepření přístroje ve správné pozici. Zkontrolujte před zapnutím, zda není tryska ničím blokována.
- Nastavte teplotu do polohy **II**.
- Položte trysku pod dřevěné uhlí nebo dřevo.
- Nyní foukejte horký vzduch do ohniště ze vzdálenosti okolo 5-10 centimetrů, dokud se uhlí nebo dřevo nerozhoří.

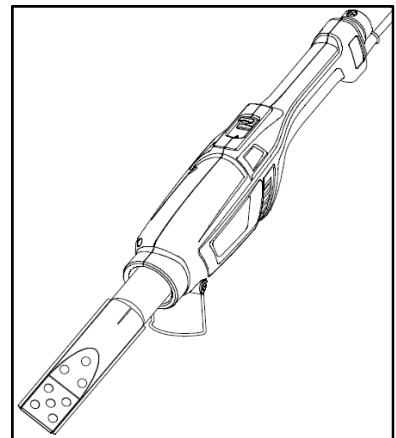


VAROVÁNÍ! Použití nástavce po delší dobu než je nezbytné by mohlo způsobit roztavení nástavce a poškození přístroje. Nepoužívejte jej déle než je nezbytné a předejdete poškození nástavce anebo přístroje.

- Odstraňte nástavec hned jak uhlí nebo dřevo vzplane.
- Přístroj vypněte a nechte vychladnout.

7.2.2 Horkovzdušná pistole

Horkovzdušná pistole se vždy používá bez prodlužovací násady. Odstraňte násadu stisknutím zamyklacího tlačítka (5) a následném vytažení prodlužovací násady z přístroje. Pak může být přístroj použit jako horkovzdušná pistole pro mnoho variant využití.

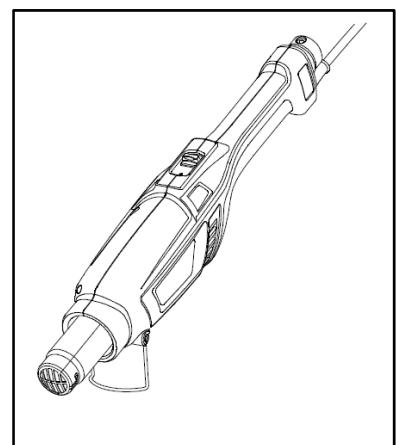

7.3 Výměna trysek a nástavců

Při nasazování nástavce (trysky) je nutno nástavec na hlavici přístroje nasunout a po nasunutí pootočit mírně doleva, aby došlo k zajištění obou částí. Při uvolňování je nutno postupovat opačně.

Při výměně trysek dodržujte bezpečnostní pravidla:

- Před manipulací se ujistěte, že je nářadí vypnuto a tryska chladná.
- Horká tryska, pokud z přístroje spadne, můžete způsobit požár. Tryska musí být na přístroji nasazena pevně a bezpečně.

- Dotyk s horkým povrchem může vést k vážnému popálení. Před nasazováním nebo výměnou trysky nechte vychladnout přístroj a trysku nebo použijte vhodné rukavice.
- Horká tryska může způsobit požár. Pokládejte přístroj pouze na nehořlavé povrchy.
- Nesprávná nebo vadná tryska může vést k akumulaci tepla a k poškození přístroje. Používejte pouze originální trysky podle tabulky, které jsou vhodné pro váš přístroj.

7.4 Stacionární použití

Tento přístroj může být také použit ve stacionárním režimu.

- Zajistěte kabel, aby se zabránilo vytažení přístroje mimo pracovní stůl.
- Rozložte stojan a náradí na něj postavte.
- Opatrně zapněte náradí.

Ujistěte se, že tryska vždy směruje směrem od vás a okolostojících osob. Ujistěte se, že nehrozí pád předmětů do trysky.

7.5 Ochlazení

Tryska a příslušenství jsou během používání velmi horké. Před další manipulací nebo uskladněním je nechte úplně vychladnout.

- Ke zkrácení doby chlazení nastavte spínač do polohy I a nechte přístroj běžet po dobu několika minut.
- Pak náradí vypněte, vytáhněte vidlici přívodního kabelu ze zásuvky a nechte vychladnout po dobu alespoň 30 minut.

8. ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ



VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! Před sestavením a výměnou příslušenství, před údržbou, čištěním nebo když není náradí používáno vždy jej odpojte od elektrické sítě!

8.1 Údržba

Vaše elektrické náradí bylo navrženo, aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu. Nepřetržitý uspokojivý provoz závisí na řádné péče o náradí a jeho pravidelné čištění.

8.2 Mazání

Vaše elektrické náradí nevyžaduje žádné další mazání.

8.3 Čištění

- Udržujte větrací otvory přístroje čisté a průchozí, aby nedošlo k přehřátí motoru.
- Pravidelně čistěte kryt přístroje měkkým hadříkem, nejlépe po každém použití.
- V případě, že nečistoty nelze odstranit použijte měkký hadřík namočenou v mýdlové vodě.

Nikdy nepoužívejte rozpouštědla jako je benzín, líh, čpavková voda atd. Tato rozpouštědla mohou poškodit plastové díly.

8.4 Výměna přívodního kabelu

Pokud je kabel poškozen, přístroje se nesmí používat a kabel musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem.

Je velmi nebezpečné zasunout vidlici přívodního kabelu s porušenou izolací do sítě.

8.5 Skladování:

- Před uskladněním se ujistěte, že je přístroj zcela vychladlý.
- Skladujte v suchých větraných místnostech.

9. TECHNICKÉ ÚDAJE

model	PLD2430
Napětí/frekvence	230 – 240 V ~ / 50 Hz
Příkon	2000 W
Třída ochrany	II
Průtok vzduchu	500 l/min
Teplota (poloha I)	50 °C
Teplota (poloha II)	600 °C
Hmotnost	1 kg
Délka bez násady / s násadou	43 cm / 90 cm

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba je uvedena na prodejním dokladu, nejméně však 24 měsíců, a začíná dnem převzetí výrobku, což je třeba prokázat originálním prodejním dokladem. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku a jeho součástek a na škody vzniklé v důsledku nerespektování návodu k použití, používání nesprávného příslušenství, cizího zásahu a oprav za použití neoriginálních dílů, v důsledku použití násilí, úderu nebo rozbití a svévolného přetížení motoru. V rámci záruky se provádí pouze výměna celého výrobku.

11. LIKVIDACE



Chraňte životní prostředí! Tento přístroj se nesmí likvidovat společně s domovním/komunálním odpadem. Vysloužilý přístroj je třeba odevzdat na sběrném místě, zabývajícím se ekologickou likvidací odpadu.


12. EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, Mountfield a.s., Mirošovická 697, CZ-251 64 Mnichovice, tímto prohlašujeme ve výhradní odpovědnosti, že výrobek

Multifunkční elektrický hubič plevelu PLD2430

na který se toto prohlášení vztahuje, odpovídá příslušným bezpečnostním a zdravotním požadavkům směrnice 2014/35/EU (Směrnice o nízkém napětí), 2014/30/EU (Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě), 2011/65/EU (Směrnice o RoHS), včetně změn. Při řádné aplikaci bezpečnostních a zdravotních požadavků, uvedených ve jmenovaných směrnicích EU, byly využity následující normy a / nebo technické specifikace:
EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 60335-2-45: 2002 + A1: 2008 + A2: 2012, EN 62233: 2008,
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2012, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008,
EN 61000-3-2:2006+A11:2009+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008.

Mnichovice, 31. 08. 2018

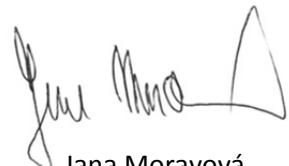

Jana Moravová,
generální ředitelka Mountfield a.s.

Archivace technických podkladů: Mountfield a.s. Technický odbor, Všechnomy 56, CZ-251 63 Strančice

CE
16

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.

1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



POZOR. Prečítajte si všetky varovné upozornenia a pokyny. Zanedbanie dodržiavania varovných upozornení a pokynov môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar a/alebo ľažké poranenia.

Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny do budúcnosti uschovajte.

- Táto teplovzdušná pištoľ nie je určená na to, aby ju používali deti a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami.
Túto teplovzdušnú pištoľ môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami iba vtedy, keď sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnom zaobchádzaní s teplovzdušnou pištoľou a chápu nebezpečenstvá, ktoré sú s tým spojené. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo nesprávneho zaobchádzania a poranenia.
- Dozerajte na deti. Takýmto bude zabezpečené, že sa deti teplovzdušnou pištoľou nehrajú.
- Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu teplovzdušnej pištole bez dozoru.
- Zaobchádzajte s elektronáradím starostlivo. Elektronáradie produkuje vysokú teplotu, ktorá vedie k zvýšenému nebezpečenstvu požiaru a výbuchu.
- Buďte obzvlášť opatrní vtedy, ak pracujete v blízkosti horľavých materiálov. Horúci prúd vzduchu príp. horúca dýza zapaliť prach alebo plyny.
- S elektronáradím nepracujte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
- Nesmerujte prúd horúceho vzduchu dlhší čas na to isté miesto. Napr. pri opracovaní plastov, lakov alebo podobných materiálov môžu vznikať ľahko zápalné plyny.
- Nezabudnite, že teplo je vedené k skrytým horľavým materiálom a môže ich zapaliť.
- Elektronáradia po použití bezpečne odložte a nechajte ho úplne vychladnúť predtým, než ho zabalíte. Horúca dýza môže spôsobiť škody.
- Nenechávajte elektronáradie zapnuté bez dozoru.
- Nepoužívané elektronáradie uschovávajte mimo dosah detí. Nedovoľte používať elektronáradie osobám, ktoré s ním nie sú oboznámené, alebo nečítali tieto pokyny. Elektronáradie je nebezpečné, ak ho používajú neskúsené osoby.
- Elektronáradie nevystavujte vlhkú a dažďu. Vniknutie vody do elektronáradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Neklaňte počas prevádzky prístroja ruku na vetracie otvory ani ich inak neblokujte. Neblokujte ani výstup vzduchu z dýzy, pretože to môže spôsobiť nadmerné zahrievanie a poškodenie prístroja.
- Kábel nepoužívajte na iný účel, elektronáradie za neho nenoste, nevešajte alebo za neho nevyťahujte jeho vidlicu zo zásuvky. Kábel udržujte v bezpečnej vzdialnosti od horúcich plôch, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých súčasti. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Vždy noste ochranné okuliare. Ochranné okuliare znižujú riziko poranenia.
- Skôr ako pristúpite k nastaveniu stroja, výmene dielcov príslušenstva alebo elektronáradie odložíte, vytiahnite vidlicu zo zásuvky. Toto preventívne opatrenie zabráni neúmyselnému štartu elektronáradia.
- Pred každým použitím skontrolujte elektronáradie, kábel aj zásuvku. Elektronáradie nepoužívajte ak zistíte poškodenie. Elektronáradie sami nerozoberajte a nechajte ho opraviť len kvalifikovaným odborným personálom a len originálnymi náhradnými dielcami. Poškodené elektronáradie, káble a zásuvky zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Vaše pracovisko dôkladne vetrajte. Pri práci vznikajúce plyny a pary sú často zdraviu škodlivé.
- Noste pracovné rukavice a nedotýkajte sa horúcej dýzy. Nebezpečenstvo popálenia!

- Horúci prúd vzduchu nesmerujte na osoby a zvieratá.
- Elektronáradie nepoužívajte ako sušič na vlasy. Vyfukovaný prúd vzduchu je výrazne horúcejší ako pri sušiči na vlasy.
- Ak je nevyhnutná prevádzka elektronáradia vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič. Nasadenie prúdového chrániča znížuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte elektronáradie s poškodeným káblom. Ak sa kábel počas práce poškodí, potom sa ho nedotýkajte a vytiahnite sieťovú vidlicu. Poškodené káble zvyšujú riziko elektrického úrazu.

VYSVETLENIE POUŽITÝCH SYMBOLOV A PIKTOGRAMOV

Na tomto elektrickom prístroji a v jeho návode sú použité nasledujúce symboly. So správou interpretáciou symbolov môžete elektrický prístroj obsluhovať bezpečnejšie a efektívnejšie.



Pozor! / Výstraha!

Upozorňuje na nebezpečenstvo. Nedodržanie týchto upozornení môže mať za následok smrť alebo zranenie alebo škodu na majetku.



Pred prvým použitím tohto prístroja je nevyhnutné prečítať si návod na použitie a dodržiavať tu uvedené pokyny. Neopatrnlým zaobchádzaním môže prieť k vážnym úrazom.



Používanie a skladovanie

Elektrický prístroj nepoužívajte v daždi ani ho dažďu a vlhku nevystavujte.



Poškodený kábel

Pri poškodení prívodného elektrického kábla alebo predlžovacieho kábla okamžite ho odpojte od elektrickej siete.



Riziko popálenia

Pozor, horúca plocha. Nedotýkajte sa horúcich plôch.



Dvojitá izolácia

Zariadenie s dvojitou alebo zosilnenou izoláciou. Prívodný kábel neobsahuje uzemňovací vodič.



Potvrzuje zhodu elektrického zariadenia s požiadavkami príslušných smerníc Európskej únie.

2. URČENÉ POUŽITIE

Tento prístroj slúži len na odstraňovanie buriny vyrastajúcej medzi dlaždicami chodníkov, na dláždených plochách, za muroch, v riadkoch a na trávnikoch počas vegetačného obdobia. Tento prístroj je určený len na súkromné použitie v domácnosti.


Tento prístroj je možné používať len na určené účely. Pri nedodržaní ustanovení zo všeobecne platných predpisov a ustanovení z tohto návodu nie je možné výrobcu považovať za zodpovedného za vzniknuté škody. S použitím ďalšieho príslušenstva je tento prístroj určený na podpaľovanie dreva a dreveného uhlia, na odstraňovanie náterov, spájanie a zmršťovanie PVC materiálov, zváranie a ohýbanie plastov, rovnako ako aj všeobecné sušenie a rozmrzovanie.



VAROVANIE! Prečítajte si starostlivo tento návod a bezpečnostné pokyny pred použitím prístroja, pre vašu vlastnú bezpečnosť. Vaše elektrické náradie by ste mali odovzdávať iba spoločne s týmto návodom.

Nepoužívajte prístroj na iné účely, ako na ktoré ho výrobca určil.

3. POPIS

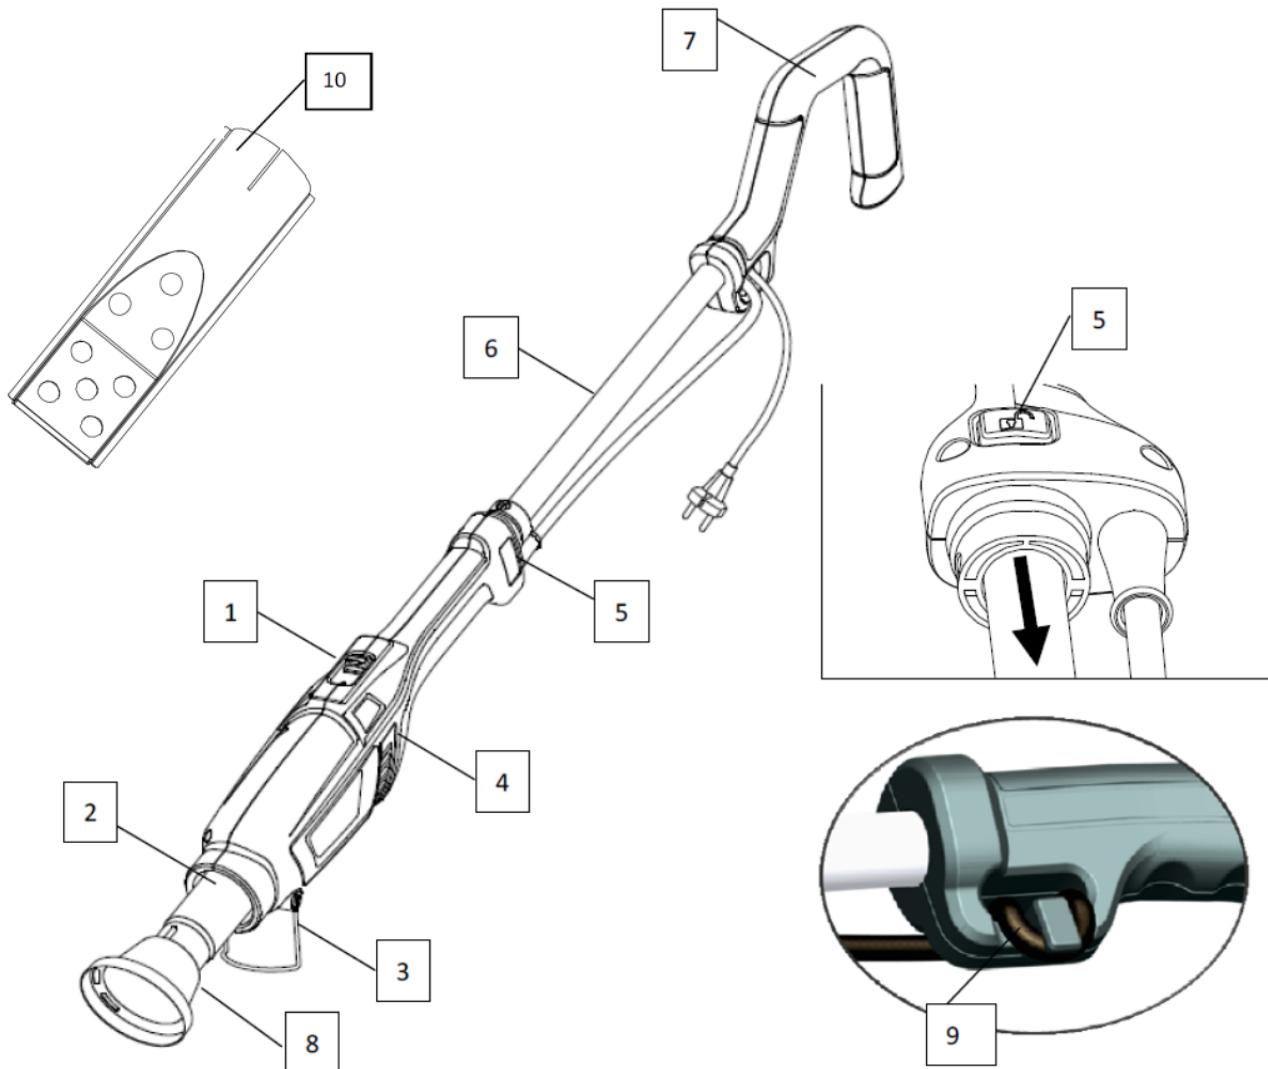

1. Spínač (0/I/II)
2. Teplovzdušná hlavica
3. Stojan
4. Vzduchová ventilácia motora

5. Zamykanie tlačidlo
6. Predĺžovacia násada
7. Prídavná rukoväť
8. Burinová dýza

9. Hák na uchytenie kábla
10. Podpaľovací nástavec na drevo a drevené uhlie

4. VYBALENIE

- Vybaľte prístroj a odstráňte z neho všetky obalové materiály.
- Skontrolujte úplnosť obsahu balenia.
- Skontrolujte prístroj, napájací kábel s vidlicou a všetko príslušenstvo, či nie sú poškodené.
- Obal si uschovajte do konca životnosti náradia. Potom ho odovzdajte na recykláciu do vášho miestneho systému odpadového hospodárstva.



VAROVANIE! Obalové materiály nie sú hračky! Deti si nesmú hrať s plastovými vrecami!

Nebezpečenstvo udusenia!

OBSAH:

- 1 Odstraňovač buriny
- 1 Predlžovacia násada
- 1 Burinová dýza
- 1 Podpaľovací nástavec
- 1 Návod na použitie

Ak časti chýbajú alebo sú poškodené, obráťte sa na svojho predajcu.

5. MONTÁŽ A NASTAVENIE



VAROVANIE! Pred zostavením a výmenou príslušenstva, pred údržbou, čistením alebo ak nie je náradie práve používané, vždy ho odpojte od elektrickej siete!

Prístroj sa dodáva zložený s oddelenou predlžovacou násadou.

V prípade potreby pre určité druhy práce sa predlžovacia násada (6) k prístroju jednoduchým spôsobom pripievní. Predlžovaciu násadu uchopte a nasuňte do prístroja, pokým nie je pevne zacvaknutá vo svojej pozícii. Ak používate prístroj ako odstraňovač buriny, musíte ho používať s predlžovacou násadou a pri práci ho pevne držať za prídavnú rukoväť (7). Na uvoľnenie predlžovacej násady stisnite zamykacie tlačidlo (5) a násadu z prístroja vysuňte.

Pri nasadzovaní nástavca (dýza) je nutné nástavec na hlavici prístroja nasunúť a po nasunutí pootočiť mierne doľava, aby došlo k zaisteniu obidvoch častí. Pri uvoľňovaní je potrebné postupovať opačne.

6. POUŽITIE



VAROVANIE! Dodržujte dôsledne pokyny uvedené v časti 1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.



Riziko popálenia alebo požiaru

Tento prístroj pracuje s teplotami okolo 600°C bez viditeľného javu (bez plameňa), napriek tomu je tu riziko vznenietenia. Pozorujte prúd vzduchu z nástavca. Tento prúd môže spôsobiť vznenietenie.

6.1 Pred použitím prístroja skontrolujte

- Vždy skontrolujte, že napájanie zodpovedá napätiu na typovom štítku.
- Napájací kábel a sieťová zásuvka sú v dobrom stave, bez poškozenia.
- Pred zapojením vidlice do zásuvky skontrolujte, či je spínač v polohe „0“.

6.2 Počas používania prístroja

- Nedržte prístroj príliš blízko pracovného povrchu a nezakrývajte vetracie otvory motora. Prístroj sa môže prehriat.
- Nedotýkajte sa horúcej dýzy!

- Buďte si vedomí, že sa počas krátkej chvíle môžu uvoľniť výparы a plyny z ohrievaného materiálu. To môže byť škodlivé pre vaše zdravie a zvlášť astmatikom to môže spôsobiť potiaže. Pracujte v dobre vetranom mieste, prípadne použite vhodnú masku.
- Udržujte vždy prívodný kábel v bezpečnej vzdialosti od horúceho nástavca.
- Udržujte počas používania deti a zvieratá mimo priestor.
- Udržujte všetky časti tela v bezpečnej vzdialosti od horúcich plôch. Nedotýkajte sa ich, pokým celkom nevychladnú.
- Prenášajte prístroj vypnutý a držte ho výhradne za rukoväť. Pritom dbajte, aby sa horúce časti prístroja nedostali do kontaktu s telom alebo ľahko zápalnými materiálmi.

6.3 Okamžite vypnite prístroj keď:

- Vidlica alebo kábel je narušený alebo poškodený.
- Spínač je poškozený.
- Učítate alebo uvidíte dym z prístroja alebo z ošetrovaného povrchu.

6.4 Používanie predlžovacích káblov

Používajte len schválený predlžovací kábel vhodný pre napájanie prístroja. Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm². Pri použití káblového navijaka vždy úplne uvoľnite navijak. Poškodené káble zvyšujú riziko elektrického úrazu. Pripojenie do siete musí byť umiestnené v suchom prostredí.

6.5 Zapnutie a vypnutie / Nastavenie teploty

- Ak chcete prístroj zapnúť, prepnite spínač z polohy 0 do polohy I alebo II. Ak sa objaví po zapnutí dym, neznamená to závadu.
- Zapnite spínač do polohy I pre nižšiu teplotu a do polohy II pre vyššiu teplotu a to v závislosti na teplete, ktorú potrebujete (viď nižšie tabuľka použitia). Z pištole začne prúdiť horúci vzduch.

Poloha I	50 °C (chladenie)
Poloha II	600 °C
Prietok vzduchu oboch nastavení je 500 l/min	

- Ak chcete náradie vypnúť, nastavte spínač do polohy I, a nechajte ho bežať po dobu niekoľkých minút, aby sa ochladil. Potom nastavte spínač do polohy 0.
- Pred ďalšou manipuláciou alebo uskladnením nechajte náradie celkom vychladnúť.

Teplotu výstupného vzduchu zvoľte tak, aby vyhovovala oblasti použitia.

V nižšie uvedenej tabuľke je uvedené nastavenie pre rôzne aplikácie.


Poľoha	Použitie
I	<ul style="list-style-type: none"> • Sušenie náterov, vzoriek farieb a lakov, výplní, lepidiel, konštrukčných prvkov, štukových foriem • Sušenie mokrého dreva pred spracovaním • Odstránenie nálepiek a štítkov • Spájanie veľkých plôch kontaktnými lepidlami, aktivácia lepidiel citlivých na tlak, zrýchlenie procesov lepenia, uvoľnenie spojovacích bodov, ako aj uvoľňovanie alebo lepenie hrán alebo dýhy. • Voskovanie a odstraňovanie voskovania • Zmršťovanie PVC fólií a izolačných rúrok • Rozmrazovanie ľadových schodov, zamrznutých zámkov dverí áut, vodovodných rúrok, chladničky, chladiacich boxov apod.
II	<ul style="list-style-type: none"> • Odstraňovanie buriny • Podpaľovanie dreva a dreveného uhlia • Uvoľnenie zhrdzavených alebo pevne dotiahnutých skrutiek a matíc • Dezinfekcia horúcim vzduchom 600 °C - môžete rýchlo odstrániť živočíšne baktérie napr. zo stajní. Je možné obmedziť aj napádanie červotočom (Pozor: Nebezpečenstvo požiaru! Nezohrievajte príliš drevený povrch!).

7. FUNKCIE PRÍSTROJA

7.1 Hlavné funkcie

7.1.1 Odstraňovač buriny

- Uistite sa, že je predlžovacia násada pevne pripojená k prístroju a že je prístroj vypnutý.
- Nasadte na prístroj burinovú dýzu a skontrolujte, či nie je ničím blokovaná.
- Pripojte predlžovací kábel, zaistite ho do káblového háku (9) a pripojte do siete.
- Nastavte spínač do polohy **II**.
- Nechajte prístroj zohrievať asi 45 sekúnd.
- Odstraňovač buriny pri práci pevne držte za prídavnú rukoväť (7).
- Na odstránenie buriny podržte burinovú dýzu asi 5 sekúnd nad burinou. Počas týchto 5 sekún sa zničí bunková štruktúra buriny. Výsledkom je počas niekoľkých dní uschnutá burina.
- Burinovú dýzu udržujte vo výške od 0 do 5 cm nad burinou, aby účinok bol správny.
- Efekt nie je vidieť hned. Zaberie nejaký čas, kým sa účinok prejaví. Má to skôr dlhodobý účinok.

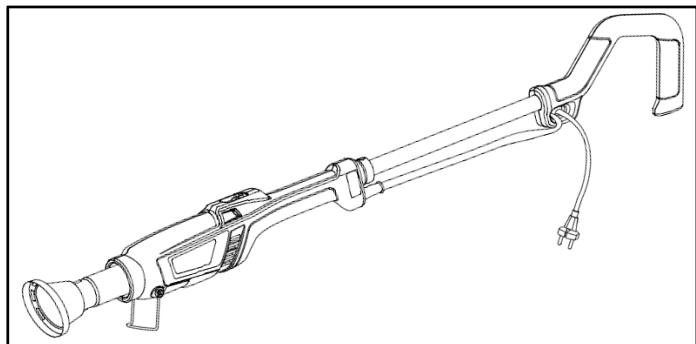


7.2 Voliteľné funkcie

7.2.1 Podpaľovač

Prístroj s nástavcom na podpaľovanie sa vždy používa bez predlžovacej násady. Odstráňte násadu stisnutím zamykacieho tlačidla (5) a následným vytiahnutím predlžovacej násady z prístroja.

- Nasadte na prístroj nástavec na podpaľovanie.
- Uistite sa, že je prístroj správne umiestnený. Stojan môže byť použitý na podoprenie prístroja v správnej pozícii. Skontrolujte pred zapnutím, či nie je dýza ničím blokovaná.
- Nastavte teplotu do polohy **II**.
- Položte dýzu pod drevené uhlie alebo pod drevo.
- Teraz fúkajte horúci vzduch do ohniska zo vzdialenosťí okolo 5-10 centimetrov, pokým sa uhlie alebo drevo nerozhorí.

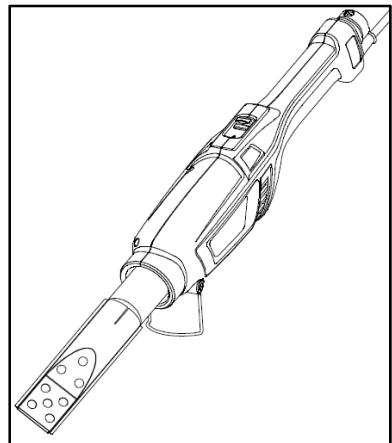


VAROVANIE! Ak byste použili nástavec po dlhšiu dobu ako je nevyhnutné, to by mohlo spôsobiť roztavenie nástavca a poškodenie prístroja. Nepoužívajte ho dlhšie ako je nevyhnutné a predídeťte poškodeniu nástavca alebo prístroja.

- Odstráňte nástavec hneď a to hneď ako uhlie alebo drevo vzplanie.
- Prístroj vypnite a nechajte vychladnúť.

7.2.2 Teplovzdušná pištoľ

Teplovzdušná pištoľ sa vždy používa bez predlžovacej násady. Odstráňte násadu stisnutím zamykacieho tlačidla (5) a následnom vytiahnutí predlžovacej násady z prístroja. Potom môže byť prístroj použitý ako teplovzdušná pištoľ pre mnoho variantov použitia.

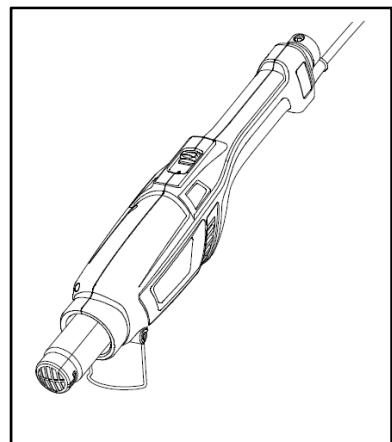

7.3 Výmena dýz a nástavcov

Pri nasadzovaní nástavca (dýza) je nutné nástavec na hlavici prístroja nasunúť a po nasunutí pootočiť mierne doľava, aby došlo k zaisteniu obidvoch častí.

Pri uvoľňovaní je potrebné postupovať opačne.

Pri výmene dýz dodržiavajte bezpečnostné pravidlá:

- Pred manipuláciou sa uistite, že je náradie a dýza chladná.

- Horúca dýzy, pokiaľ z prístroja spadne, môže spôsobiť požiar. Dýza musí byť na prístroji pevne a bezpečne nasadená.
- Dotyk s horúcim povrchom môže viesť k vážnemu popáleniu. Pred nasadzovaním alebo výmenou dýzy nechajte vychladnúť prístroj a dýzu alebo použite vhodné rukavice.
- Horúca dýza môže spôsobiť požiar. Pokladajte prístroj len na nehorľavé povrhy.
- Nesprávna alebo chybná dýza môže viesť k akumulácii tepla a k poškodeniu prístroja. Používajte len originálne dýzy podľa tabuľky, ktoré sú vhodné pre váš prístroj.

7.4 Stacionárne použitie

Tento prístroj môže byť aj použitý v stacionárnom režime.

- Zaistite kábel, aby sa zabránilo vytiahnutiu prístroja mimo pracovný stôl.
- Rozložte stojan a náradie na neho postavte.
- Opatrne zapnite náradie.

Uistite sa, že dýza vždy smeruje smerom od vás a okolostojacich osôb. Uistite sa, že nehrozí pád predmetov do dýzy.

7.5 Ochladenie

Dýza a príslušenstvo sú počas používania veľmi horúce. Pred ďalšou manipuláciou alebo uskladnením ich nechajte celkom vychladnúť.

- Na skrátenie doby chladenie nastavte spínač do polohy I a nechajte prístroj bežať počas niekoľkých minút.
- Potom náradie vypnite, vytiahnite vidlicu prívodného kábla zo zásuvky a nechajte vychladnúť ho aspoň 30 minút.

8. ČISTENIE A ÚDRŽBA



VAROVANIE! Pred nastavením a výmenou príslušenstva, preč údržbou, čistením alebo keď nie je náradie používané, vždy ho odpojte od elektrickej siete!

8.1 Údržba

Vaše elektrické náradie bolo navrhnuté, aby pracovalo po dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údržbu.

Nepretržitá uspokojivá prevádzka závisí na riadnej starostlivosti o náradie a jeho pravidelnom čistení.

8.2 Mazanie

Vaše elektrické náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.

8.3 Čistenie

- Udržujte vetracie otvory stroja čisté a priechodné, aby nedošlo k prehriatiu motora.
- Pravidelne čistite kryt prístroja mäkkou handričkou, najlepšie po každom použití.
- V prípade, že nečistoty nie je možné odstrániť použite mäkkú handričku namočenú v mydlovej vode.

Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, ako je benzín, lieh, čpavok atď. Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové diely.

8.4 Výmena prívodného kábla

Ak je kábel poškodený, prístroj sa nesmie používať a kábel musí byť vymenený výrobcom alebo jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom.

Je veľmi nebezpečné zasunúť vidlicu prívodného kábla s porušenou izoláciou do siete.

8.5 Skladovanie:

- Pred uskladnením sa uistite, že je prístroj celkom vychladnutý.
- Skladujte v suchých vetraných miestnostiach.

9. TECHNICKÉ ÚDAJE

model	PLD2430
Napätie/frekvencia	230-240 V ~ / 50 Hz
Príkon	2000 W
Trieda ochrany	II
Prietok vzduchu	500 l/min
Teplota (poloha I)	50 °C
Teplota (poloha II)	600 °C
Hmotnosť	1 kg
Dĺžka bez násady / s násadou	43 cm / 90 cm

10. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba je uvedená na predajnom doklade, najmenej však 24 mesiacov, a začína dňom prevzatia výrobku, ktoré je potrebné preukázať originálom predajného dokladu. Záruka sa nevzťahuje bežné opotrebovanie výrobku a jeho súčiastok a na škody vzniknuté v dôsledku nerešpektovania návodu na použitie, používania nesprávneho príslušenstva, cudzieho zásahu a opráv s použitím neoriginálnych dielov, v dôsledku použitia násilia, úderu alebo rozbitia a svojvoľného preťaženia motora. V rámci záruky sa robí iba výmena celého výrobku.

11. LIKVIDÁCIA



Chráňte životné prostredie! Toto elektrické náradie sa nesmie likvidovať spolu s domovým / komunálnym odpadom. Opotrebované elektrozariadenie je potrebné odovzdať v zberni, zaoberajúcej sa ekologickou likvidáciou odpadu.

12. EU VYHLÁSENIE O ZHODE

My, Mountfield a.s., Mirošovická 697, CZ-251 64 Mnichovice, týmto prehlasujeme vo výhradnej zodpovednosti, že výrobok

Multifunkčný elektrický odstraňovač buriny PLD 2430

na ktorý sa toto vyhlásenie vzťahuje, zodpovedá príslušným bezpečnostným a zdravotným požiadavkám smernice ES 2014/35/EU (Smernica o nízkom napäti), 2014/30/EU (Smernica o elektromagnetickej kompatibilite), 2011/65/EU (Smernica o RoHS), vrátane zmien. Pri riadnej aplikácii bezpečnostných a zdravotných požiadaviek, uvedených v menovaných smerniciach EU, boli využité nasledujúce normy a / alebo technické špecifikácie:

EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 60335-2-45: 2002 + A1: 2008 + A2: 2012, EN 62233: 2008,

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2012, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008,

EN 61000-3-2:2006+A11:2009+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008.

Mnichovice, 31. 08. 2018

Jana Moravová,
generálna riaditeľka Mountfield a.s.

Archivácia technických podkladov: Mountfield a.s. Technický odbor, Všechnomy 56, CZ-251 63 Strančice

CE
16

Zmeny vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia

1. SAFETY PRECAUTIONS



ATTENTION. Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all safety warnings and all instructions for future reference.

- This hot air gun is not intended for use by children and persons with physical, sensory or mental limitations or a lack of experience or knowledge. This hot air gun can be used by children aged 8 or older and by persons who have physical, sensory or mental limitations or a lack of experience or knowledge if a person responsible for their safety supervises them or has instructed them in the safe operation of the hot air gun and they understand the associated dangers. Otherwise, there is a danger of operating errors and injuries.
- Supervise children. This will ensure that children do not play with the hot air gun.
- Children must not be allowed to clean and perform maintenance on the hot air gun without supervision.
- Be careful when working with the power tool. The power tool produces intense heat which can lead to increased danger of fire and explosion.
- Exercise special care when working close to inflammable materials. The hot air jet or the hot nozzle can ignite dust or gases.
- Do not operate or work with the power tool in areas where there is danger of explosion.
- Never direct the hot air jet at the same position for longer periods. Easily inflammable gases can develop e.g., when working plastic, paint, varnish or similar materials.
- Be aware that heat can be conducted to hidden covered materials and can ignite them.
- After using, place the power tool down in a secure manner and allow it to cool down completely before packing it away. The hot nozzle can cause damage.
- Do not leave the switched-on power tool unattended.
- Store idle power tools out of the reach of children. Do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- Do not expose the power tool to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- Do not place your hand over the air vents or block the vents during operation. Do not obstruct either the air nozzle outlet, as this may cause excessive heat build up resulting in damage to the tool.
- Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- Always wear safety goggles. Safety goggles will reduce the risk of injuries.
- Disconnect the plug from the socket outlet before making any adjustments, changing accessories, or placing the power tool aside. This safety measure prevents unintentional starting of the power tool.
- Check the power tool, cord and plug each time before use. Do not use the power tool if damage is determined. Do not open the power tool yourself and have it serviced only by a qualified repair person using only original spare parts. Damaged power tools, cords and plugs increase the risk of electric shock.
- Provide for good ventilation of your working place. Gas and vapour developing during working are often harmful to one's health.
- Wear safety gloves and do not touch the hot nozzle. Danger of burning.
- Never direct the hot air jet against persons or animals.

- Do not use the power tool as a hairdryer. The hot air being blown out is significantly hotter than that from a hairdryer.
- When operating the power tool in damp environments is unavoidable, use a residual current device (RCD). The use of a residual current device (RCD) reduces the risk of an electric shock.
- Never use the machine with a damaged cable. Do not touch the damaged cable and pull the mains plug when the cable is damaged while working. Damaged cables increase the risk of an electric shock.

EXPLANATION OF USED SYMBOLS AND PICTOGRAMS

On this electrical appliance and its instructions are used following symbols. With the correct interpretation of these symbols, you can operate the electric appliance safely and efficiently.



Warning!

Point to danger. Failure to comply with these warnings may result death or injury or damage to property.



Reduce risks of injury, please read this instruction manual before first use. Unintentional handling can cause serious injuries.



Use and storage

Do not expose to rain.



Damaged cable

Remove plug from the mains immediately if the cable is damaged or cut.



Risk of burns

Hot surface. Do not touch!



Double insulation

Equipment with double or reinforced insulation. The supply cable does not contain a grounding wire.



Certification

Certification of the instrument according to European standards


2. INTENDED USE

Your heat gun has been designed for stripping paint, soldering pipes, shrinking PVC, welding and bending plastic as well as general drying and thawing purposes. This device can only be used for the intended purpose. In the event of non-compliance with the regulations and instructions, the manufacturer can not be held liable for any damages incurred.



WARNING! Read this manual and general safety Instructions carefully before using the appliance, for your own safety. Your power tool should only be passed on together with these instructions.

3. DESCRIPTION

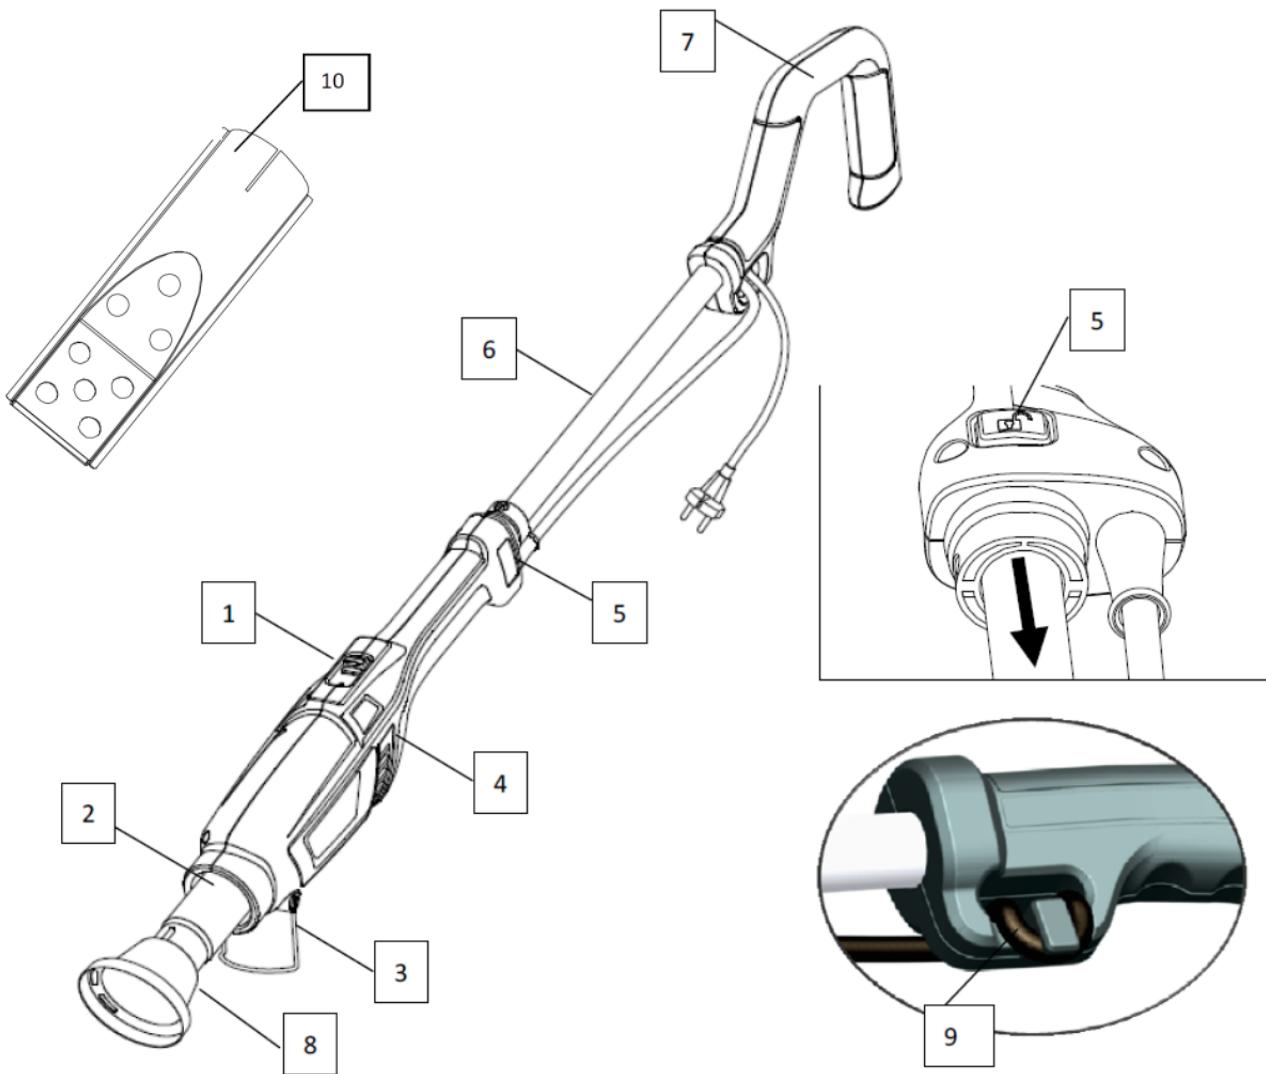

- 1. Switch (0/I/II)
- 2. Hot air nozzle
- 3. Kick stand
- 4. Air ventilation

- 5. Lock button
- 6. Extension pole
- 7. Handle grip
- 8. Weeding nozzle

- 9. Cable hook
- 10. Charcoal lighter nozzle

4. UNPACKAGE

- Remove appliance from the box and remove all packing materials.
- Check the completeness of the packing content.
- Check the appliance, the power cord, the power plug and all accessories for transportation damages.
- Keep the packaging materials as far as possible till the end of the warranty period. Dispose it into your local waste disposal system afterwards.



WARNING! Packing materials are no toys! Children must not play with plastic bags! Danger of suffocation!

CONTENT:

- 1 Heat gun
- 1 Handle grip
- 1 Weeding nozzle
- 1 Charcoal lighter nozzle
- 1 Instruction manual

When parts are missing or damaged, please contact your dealer.

5. ASSEMBLY AND ADJUSTMENT



WARNING! Prior to assembly and changing the accessory always pull the plug from the socket!

The device is supplied assembled with a separate extension handle.

If necessary for certain types of work, the extension piece (6) is easily attached to the device. Slide and hold the extension handle until it is firmly placed. If you use the appliance as a weed killer, you must use it with the extension handle and hold it firmly behind the additional handle (7) while working. To release the extension handle, press the lock button (5) and slide the handle out of the way.

When installing the nozzle (nozzles), it is necessary to slide the attachment on the head of the device and slide slightly to the left after the slide, to secure both parts. When releasing, it is necessary to do the opposite.

6. USEING



WARNING! Follow the instructions carefully. SAFETY PRECAUTIONS.



Risk of burn or fire

This device works with temperature of 600° without visible signs (no flame), still there is a chance of fire risk. Watch out for the hot air stream from the nozzle. This hot stream can cause burns.

6.1 Check before using

- Always check the voltage of the appliance corresponds with the power voltage.
- Mains lead and plug are in a good state (without ravel or damage).
- Device is in position „0“ before plug.

6.2 During using

- Don't hold the device too close to the surface about to be worked and don't cover air ventilator. Device can overheat.
- Don't touch hot nozzle.

- If you are going to use the tool, vapours and gas can be released during a short time. This can be harmful for your health. Asthmatics can suffer hindrance of it. Work in ventilated areas or use protection mask.
- Keep main lead away from hot air nozzle.
- Keep children and pets in a safe distance from device during useing.
- Keep all parts of the body away from the metal heating head. Do not touch before it cooled down.
- Carry the appliance by the handle when it's switched off.

6.3 Turn off imediately if:

- Plug or cable is defective or damaged.
- Switch is damaged
- You smell or see smoke caused by scorched insulation from appliance.

6.4 Use of extencion cable

- Use only an approved extension cable for the power input of the machine. The minimum conductor size is 1,5 mm². Damaged cable increase risk of electric injury. Electric connection must be realised only in dry area.

6.5 Swich on and off / Temperature setting

- To switch the tool on, set the ON/OFF switch to position I or II. Some smoke may be emitted after switching on; this does not indicate a problem.
- To switch the tool off, set the ON/OFF switch to position I, and let it run for a few minutes. Then set the ON/OFF switch to position 0.

Position I	50 °C (cooling)
Position II	600 °C
Air flow of both settings is 500 l/min	

- Let the tool cool down before moving or storing it.

The air temperature can be adjusted to suit a wide range of applications. The table below suggests settings for different applications.


Setting	Applications
I	<ul style="list-style-type: none"> • Drying paint, varnish color shade samples, filler, adhesives, construction joints and stucco forms • Drying wet timber prior to filling • Removing stickers • Joining adhesives-Large-surface gluing with contact adhesives, activation of pressure-sensitive adhesives, acceleration of bonding processes, releasing of bonding points as well as releasing or bonding of edge band or veneer • Waxing and de-waxing • Shrinking PVC wrapping and insulation tubes • Defrosting of icy stairs and steps, door locks, trunk lids, car doors or water pipes, refrigerators, ice boxes etc.
II	<ul style="list-style-type: none"> • Weed removing • Using as charcoal lighter • Loosening rusted or tightly fastened nuts and bolts • Removing old and even thick coatings of oil paint, lacquer, varnish and synthetic plaster • Disinfection-With hot air of 600 °C - you can quickly rid animal sties/stables of bacteria. Woodworm infestation can be controlled (Caution: Danger of fire! Do not heat up the wooden surface excessively).

7. DEVICE FUNCTION

7.1 Main function

7.1.1 Weed killer

- Ensure the extension handle is firmly fixed onto the device and that device is turned off.
- Install weeding nozzle to the device.
- Check the nozzle is not blocket before turning the device on.
- Set the temperature to setting **II**.
- Allow the device about 45 second to heat up.
- Hold the device with extencion handle firmly.
- To kill weeds, hold the weeding nozzle over the weeds for about 5 seconds.During these 5 seconds the cell structure of the weed is destroyed. As a result, weed dies within a few days.
- For an efective treatment t weed nozzle should be held around 0 to 5 cm above the weeds.
- The effects are not visible immediately but will také a while before they can be seen. It is more of a long-term effect.

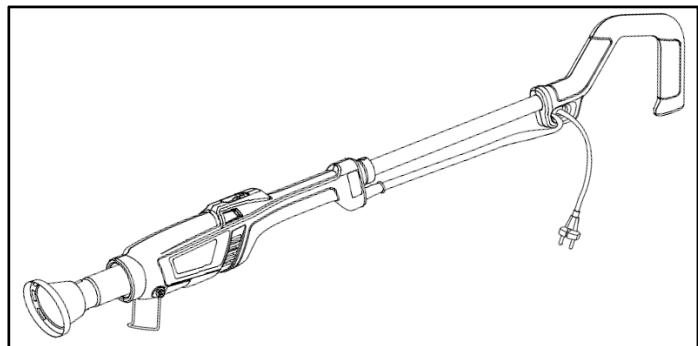


7.2 Optional function

7.2.1 Charcoal lighter

Allways use without extencion handle. Remove the extencion handle by pressing and releasing button (5) and pulling the extension handle form the device.

- Attach charcoal lighter nozzle.
- Ensure that device is properly positioned. The kickstand could be used for firmly support the device in the proper position.
- Check the nozzle is not blocket before the device turning on.
- Set temperature to position **II**.
- Put the nozzle under charcoal or wood and wait until you see smoke.
- Now blow hot air into the coal or wood from a distance of around 5-10 cm until the coal or wood is burning properly.

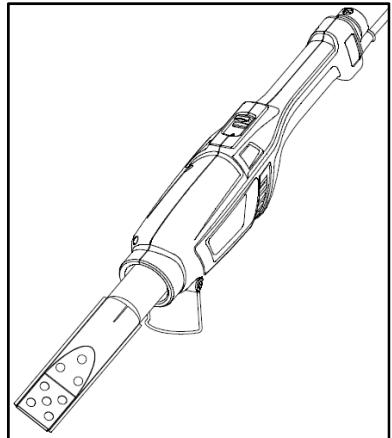


WARNING! To avoid metling nozzlewe or damage devide do not use for longer than necessary.

- Remove the device from coals or wood as soon as it start to glow.
- Turn off the device and let it cool down.

7.2.2 Horkovzdušná pistole

Heat gun is always used without extencion handle. Remove the extencion handle by pressing an releasing button (5) and pulling the estencion handle from device. Then can be heat gun used for loot of kinds of used.

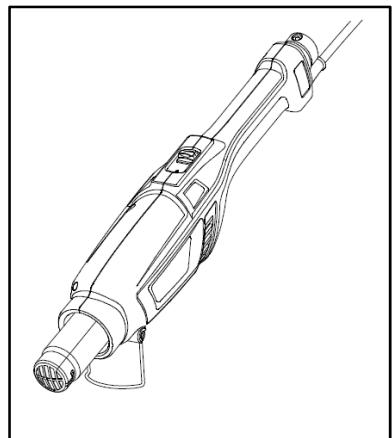

7.3 Changeing nozzles

When installing the nozzle (nozzles), it is necessary to slide the attachment on the head of the device and slide slightly to the left after the slide, to secure both parts. When releasing, it is necessary to do the opposite.

- Make sure that the tool is switched off and the nozzle has cooled down.
- Falling down nozzle can set an object on fire. Nozzles must be mounted firmly and secure on the unit.

- Touching a hot nozzle can lead to serious burns .Before attaching or replacing a nozzle, allow the unit to cool down completely or use a suitable tool.
- A hot nozzle can set a surface on fire. Place down hot nozzles only on fire-proof surfaces.
- An incorrect or defective nozzle can lead to heat accumulation and damage the unit. Use only original nozzles according to the table that are suitable for your unit.

7.4 Stationary use

This device can also be used in stationary mode.

- Secure the cable to prevent the device from being pulled out of the workbench.
- Lay the stand and the tool on it.
- Carefully turn on the tool.

Make sure that the nozzle always faces away from you and those around you. Make sure there is no danger of objects falling into the nozzle.

7.5 Cooling down

The nozzle and accessory become very hot during use. Let them cool down before attempting to move or store the tool.

- To reduce the cooling time, set the on/off switch to position **I** and let it run for a few minutes.
- Switch the tool off, pull the plug from the socket and let it cool down for at least 30 minutes.

8. MAINTENANCE AND CLEANING



WARNING! Before performing any work on the appliance, changing nozzle or if you don't use the appliance always pull the plug from the socket!

8.1 Maintenance

Your Power Tool has been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care and regular cleaning.

8.2 Lubrication

Your power tool requires no additional lubrication.

8.3 Cleaning

- Keep the ventilation slots on the machine clean to prevent overheating of the motor.
- Regularly clean the machine housing with a soft cloth, preferably after each use.
- If the dirt does not come off use a soft cloth moistened with soapy water.

Never use solvents such as petrol, alcohol, ammonia water, etc. These solvents may damage the plastic parts.

8.4 Replaceing cables or plug

If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person, in order to avoid a hazard. Immediately throw away old cables or plugs when they have been replaced by new ones. It is dangerous to insert the plug of a loose cable in the wall outlet.

8.5 Storage

Make sure that device has completely cooled down before storing.

Store device in dry and ventilated places.

9. TECHNICAL DATA

Model	PLD2430
Voltage/ frequency	230 – 240 V ~ / 50 Hz
Power	2000 W
Protection class	II
Air flow	500 l/min
Temperature (position I)	50 °C
Temperature (position II)	600 °C
Weight	1 kg
Length without /with extension handle	43 cm / 90 cm

10. WARRANTY

The warranty period is stated on the purchasing document, minimum 24 months, beginning from the hand-over of the device which has to be proven by the original purchasing document. Excluded from this warranty is normal wear and tear of the product and its parts and defects caused by disrespect of the user's manual, use of non-fitting accessories, intervention of not authorized personnel or by repair with parts that are not original parts of the manufacturer, use of force, strokes and breaking as well as mischievous overload of the motor. Warranty replacement does only include complete product.

11. ENVIRONMENT



Protect the environment! This device may not be disposed of with general/ household waste.
Dispose of only at a designated collection point.


12. EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, Mountfield a.s., Mirošovická 697, CZ-251 64 Mnichovice, declare under our sole responsibility that the product

Multifunctional Electric Weed Killer PLD2430

to which this declaration relates correspond to the relevant basic safety and health requirements of Directives 2014/35/EU (Low Voltage Directive), 2014/30/EU (EMC directive), 2011/65/EU (RoHS directive) incl. modifications. For the relevant implementation of the safety and health requirements mentioned in the Directives, the following standards and/or technical specification(s) have been respected:
EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 60335-2-45: 2002 + A1: 2008 + A2: 2012, EN 62233: 2008,
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2012, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008,
EN 61000-3-2:2006+A11:2009+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008.

Mnichovice, 31. 08. 2018

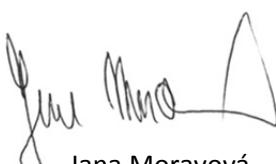

Jana Moravová,
General Director, Mountfield a.s.

Maintenance of technical documentation: Mountfield a.s., Technical Dept. Všechnomy 56, CZ-251 63 Strančice

CE
18

Subject to change without notice

